


# FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Sekolah : SDN 2 MUNJULJAYA  
NPSN : 20217518  
Nama Bangunan : 3 Ruang Kelas  
NUP (No Urut Perolehan) :  
Alamat : JL. RAWAN SARI 2  
Kabupaten/Kota : Purwakarta Provinsi : Jawa Barat  
Koordinat :  
Luas Bangunan : 168 m2 Jumlah Lantai : 1

| NO  | KOMPONEN  | SUB KOMPONEN            | SATUAN   | JUMLAH | KLASIFIKASI KERUSAKAN                                                                                                                                                                                  |      |      |      |       | TINGKAT KERUSAKAN                       |
|-----|-----------|-------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-----------------------------------------|
|     |           |                         |          |        | 1                                                                                                                                                                                                      | 2    | 3    | 4    | 5     |                                         |
| (1) | (2)       | (3)                     | (4)      | (5)    | (6)                                                                                                                                                                                                    | (7)  | (8)  | (9)  | (10)  | (11)                                    |
| 1   | PONDASI   | Pondasi                 | estimasi |        | Tidak ada kerusakan                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       | 0% Hitung Kerusakan Komponen Lain       |
| 2   | STRUKTUR  | Kolom                   | unit     | 23,00  | -                                                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0%                                      |
|     |           | Balok                   | unit     | 6,00   | -                                                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0% 0% Hitung Kerusakan Komponen Lain    |
|     |           | Pelat                   | unit     | 1,00   | -                                                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0%                                      |
| 3   | ATAP      |                         | %        |        | 20%                                                                                                                                                                                                    | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 4,00% Hitung Kerusakan Komponen Lain    |
| 4   | PLAFOND   |                         | %        |        | 20%                                                                                                                                                                                                    | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,32%                                   |
| 5   | DINDING   | Batu bata/Partisi       | %        |        | 40%                                                                                                                                                                                                    | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 8,00% 8% Hitung Kerusakan Komponen Lain |
|     |           | Kaca                    | unit     | 15     |                                                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00%                                   |
|     |           | Pintu                   | unit     | 3      | 3,00                                                                                                                                                                                                   | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,20%                                   |
|     |           | Kusen                   | unit     | 19     | 9,00                                                                                                                                                                                                   | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,93%                                   |
| 6   | LANTAI    | Penutup Lantai          | %        |        | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00 | 10%  | 0,06 | 0,00  | 0,60%                                   |
| 7   | UTILITAS  | Instalasi Listrik       | estimasi |        | Sebagian kecil komponen dari panel-panel LP rusak, ada sedikit jalur kabel instalasi shortage, sebagian kecil armature rusak ringan, sehingga biaya perbaikan kurang dari 5% dari biaya instalasi baru |      |      |      |       | 1,00%                                   |
|     |           | Instalasi Air           | estimasi |        | tidak ada kerusakan                                                                                                                                                                                    |      |      |      |       | 0,00%                                   |
|     |           | Drainase Limbah         | m1       | 1      | -                                                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00%                                   |
| 8   | FINISHING | Finishing Langit-langit | %        |        | 55%                                                                                                                                                                                                    | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,44%                                   |
|     |           | Finishing Dinding       | %        |        |                                                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 30%  | 0,18  | 1,26%                                   |
|     |           | Finishing Kusen/Pintu   | unit     | 19     | 2,00                                                                                                                                                                                                   | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,08%                                   |
|     |           |                         |          |        |                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |       | 16,8% Rusak Ringan                      |

**SKETSA DENAH BANGUNAN**

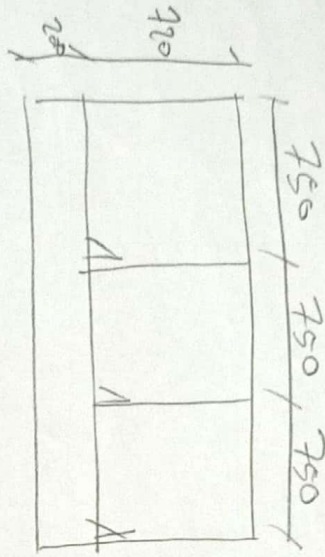

**Catatan**

SDN 2 Munjul Jaya  
- 3. Ruang kelas

**Tingkat Kerusakan**

Ringan : ≤ 30%  
Sedang : > 30% - 45%  
Berat : > 45%

**TIM SURVEI :**

Petugas Survey

(SURADI, ST)

MENYETUJUI

Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta

(H. R. ARIFF BUDIMAN R.K. S Sos. MM.)

MENGETAHUI

Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Kabupaten Purwakarta

(MUHTAR JALALUDDIN, ST, MT)

Note :

\* : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung