


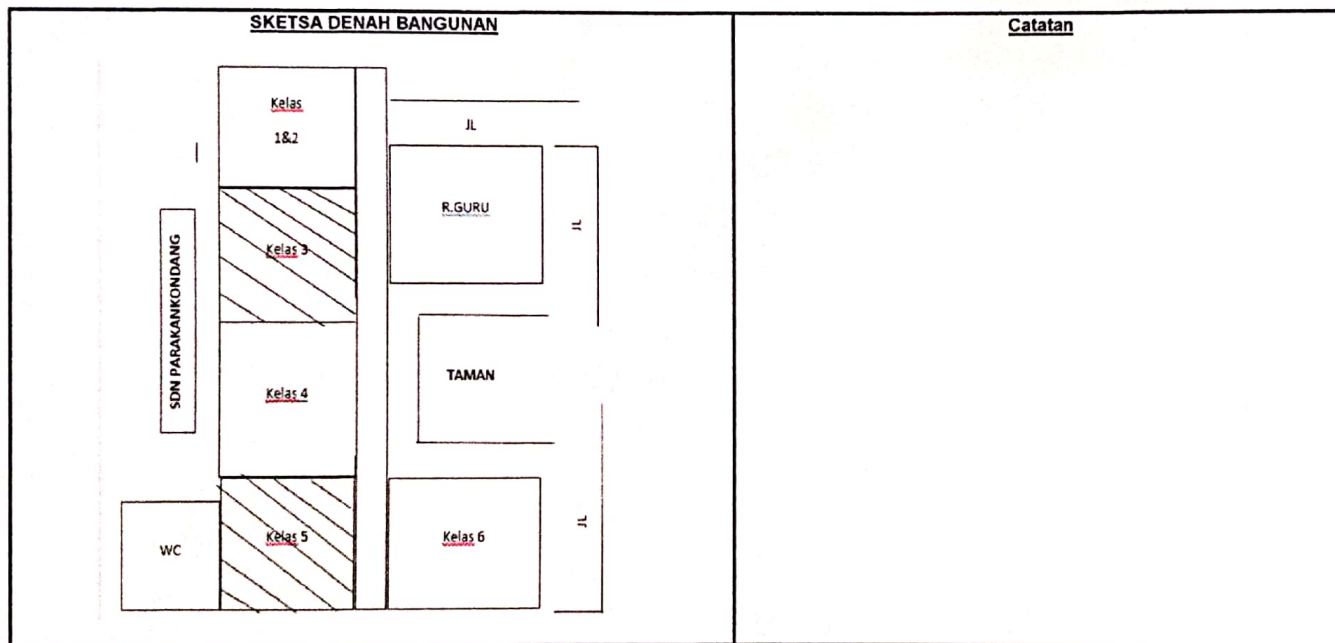

Note :

- * : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung

Tingkat Kerusakan

Ringan : $\leq 30\%$
 Sedang : $> 30\% - 45\%$
 Berat : $> 45\%$

TIM SURVEI :

Petugas Survey

(Signature)

(DAVID SUSANTO, ST)

MENYETUJUI

KABUPATEN SUMEDANG
 DINAS PENDIDIKAN
(Signature)
 H. AGUS WAHIDIN, S.Pd, M.Si
 SUMED. 19710401 1199710 1 001

MENGETAHUI

Dinas PU Kab/Kota/Provinsi*

(Signature)
 DINAS PERENCANAAN DAN KEBANGSAHANKAN
 SUMEDANG

(Ir. DENI RIFDIANA, M.M)

FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Sekolah : SDN PARAKANKONDANG
 NPSN : 20233827
 Nama Bangunan : Bangunan SDN PARAKANKONDANG
 NUP (No Urut Perolehan) :
 Alamat : Jl. Desa Cijeungjing No. 12 Desa Cijeungjing Kec. Jatigede
 Kabupaten/Kota : Sumedang Provinsi : Jawa Barat
 Koordinat :
 Luas Bangunan : 337 m2 Jumlah Lantai : 1

NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KLASIFIKASI KERUSAKAN					TINGKAT KERUSAKAN			
					1	2	3	4	5				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
1	PONDASI	Pondasi	estimasi		Tidak ada kerusakan					0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain		
2	STRUKTUR	Kolom	unit	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0% Hitung Kerusakan Komponen Lain		
		Balok	unit	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
		Pelat	unit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
3	ATAP		%		0,00	0,00	20%	0,12	0,00	0,00	12,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
4	PLAFOND		%		0,00	0,00	25%	0,15	0,00	0,00	1,20%		
5	DINDING	Batu bata/Partisi	%		0,00	20%	0,08	0,00	0,00	0,00	8,00%	8% Hitung Kerusakan Komponen Lain	
		Kaca	unit	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Pintu	unit	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		1,00%
		Kusen	unit	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00
6	LANTAI	Penutup Lantai	%		0,00	20%	0,08	0,00	0,00	0,00	0,80%		
7	UTILITAS	Instalasi Listrik	estimasi		Beberapa komponen dari panel-panel LP rusak, sebagian kecil jalur kabel instalasi shortage, sehingga armature rusak ringan, sehingga biaya perbaikan 5-20% dari biaya instalasi baru					2,00%			
		Instalasi Air	estimasi		tidak ada kerusakan					0,00%			
		Drainase Limbah	m1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8	FINISHING	Finishing Langit-langit	%		0,00	0,00	25%	0,15	0,00	0,00	0,60%		
		Finishing Dinding	%		0,00	0,00	20%	0,12	0,00	0,00	0,84%		
		Finishing Kusen/Pintu	unit	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00%
											31,9%	Rusak Sedang	

SKETSA DENAH BANGUNAN	Catatan

Note :

- * : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung


Tingkat Kerusakan	
Ringan	≤ 30%
Sedang	> 30% - 45%
Berat	> 45%

TIM SURVEI :

David Susanto

(DAVID SUSANTO, ST)

MENYETUJUI

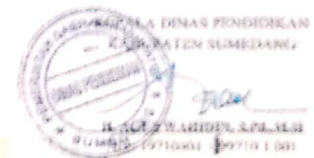

MENGETAHUI

Dinas PU/Kab/Kota/Provinsi*

Deni Rifdiana

(Ir. DENI RIFDIANA, M.M)

FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Sekolah : SDN PARAKANKONDANG
 NPSN : 20208289
 Nama Bangunan : Bangunan SDN Parakankondang
 NUP (No Urut Perolehan) :
 Alamat : Jl. PLTA Parakankondang Desa Kadujaya Kec. Jatigede
 Kabupaten/Kota : Sumedang Provinsi : Jawa Barat
 Koordinat :
 Luas Bangunan : 337 m2 Jumlah Lantai : 1

NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KLASIFIKASI KERUSAKAN					TINGKAT KERUSAKAN		
					1	2	3	4	5			
					0,20	0,40	0,60	0,80	1,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	PONDASI	Pondasi	estimasi		Tidak ada kerusakan					0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
2	STRUKTUR	Kolom	unit	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0% Hitung Kerusakan Komponen Lain	
		Balok	unit	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
		Pelat	unit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
3	ATAP		%		0,00	0,00	25%	0,15	0,00	0,00	15,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
4	PLAFOND		%		0,00	0,00	25%	0,15	0,00	0,00	1,20%	
5	DINDING	Batu bata/Partisi	%		0,00	15%	0,06	0,00	0,00	0,00	6,00%	6% Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Kaca	unit	2	0,00	0,00	2,00	0,60	0,00	0,00	0,75%	
		Pintu	unit	1	1,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,20%	
		Kusen	unit	1	1,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,80%	
6	LANTAI	Penutup Lantai	%		0,00	15%	0,06	0,00	0,00	0,00	0,60%	
7	UTILITAS	Instalasi Listrik	estimasi		Beberapa komponen dari panel-panel LP rusak, sebagian kecil jalur kabel instalasi shortage, sehingga armature rusak ringan, sehingga biaya perbaikan 5-20% dari biaya instalasi baru					2,00%		
		Instalasi Air	estimasi		tidak ada kerusakan					0,00%		
		Drainase Limbah	m1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8	FINISHING	Finishing Langit-langit	%		25%	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%	
		Finishing Dinding	%		20%	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%	
		Finishing Kusen/Pintu	unit	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80	0,00	3,20%	
										32,2%	Rusak Sedang	